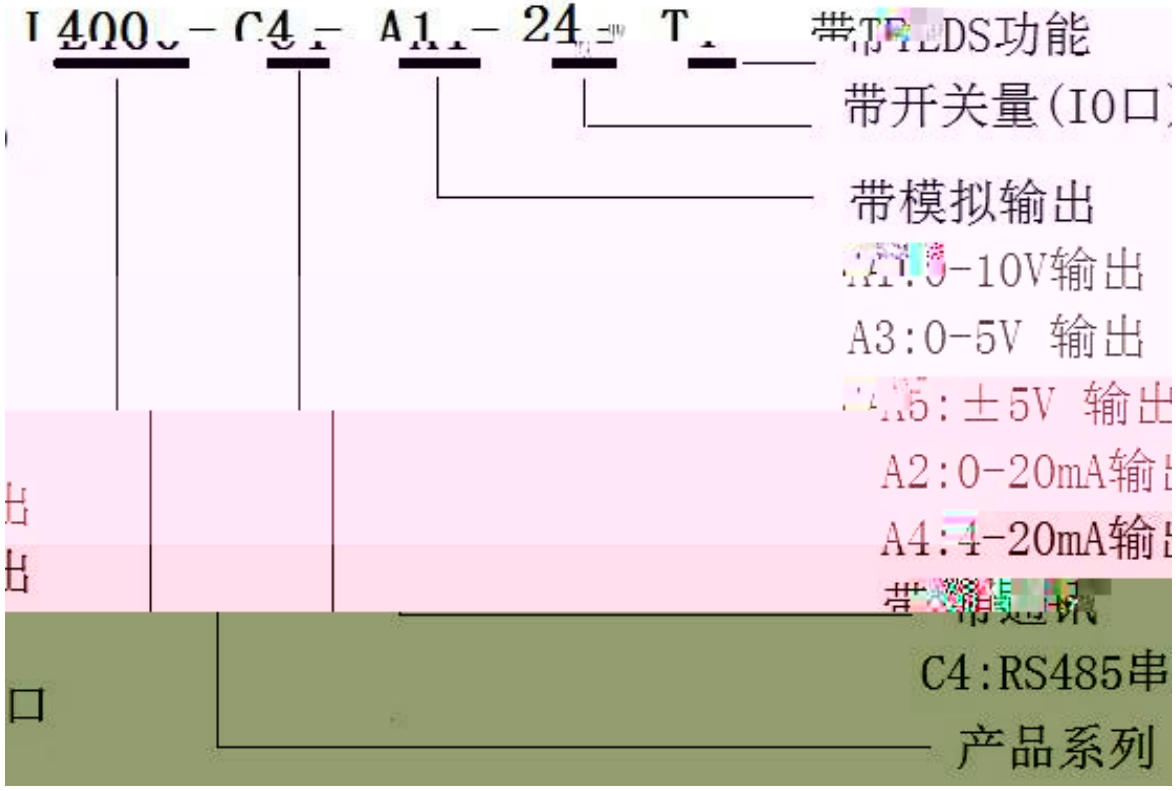
1.


2.

3.


带TDS功能
带开关量(IO口)
带模拟输出
A1:0-10V输出
A3:0-5V 输出
A5:±5V 输出
A2:0-20mA输出
A4:4-20mA输出
C4:RS485串
产品系列


电源接线


L400仪表

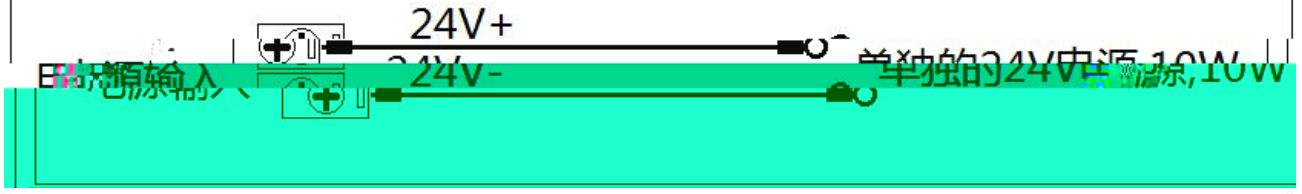

RS485通讯部分接线图


L400仪表

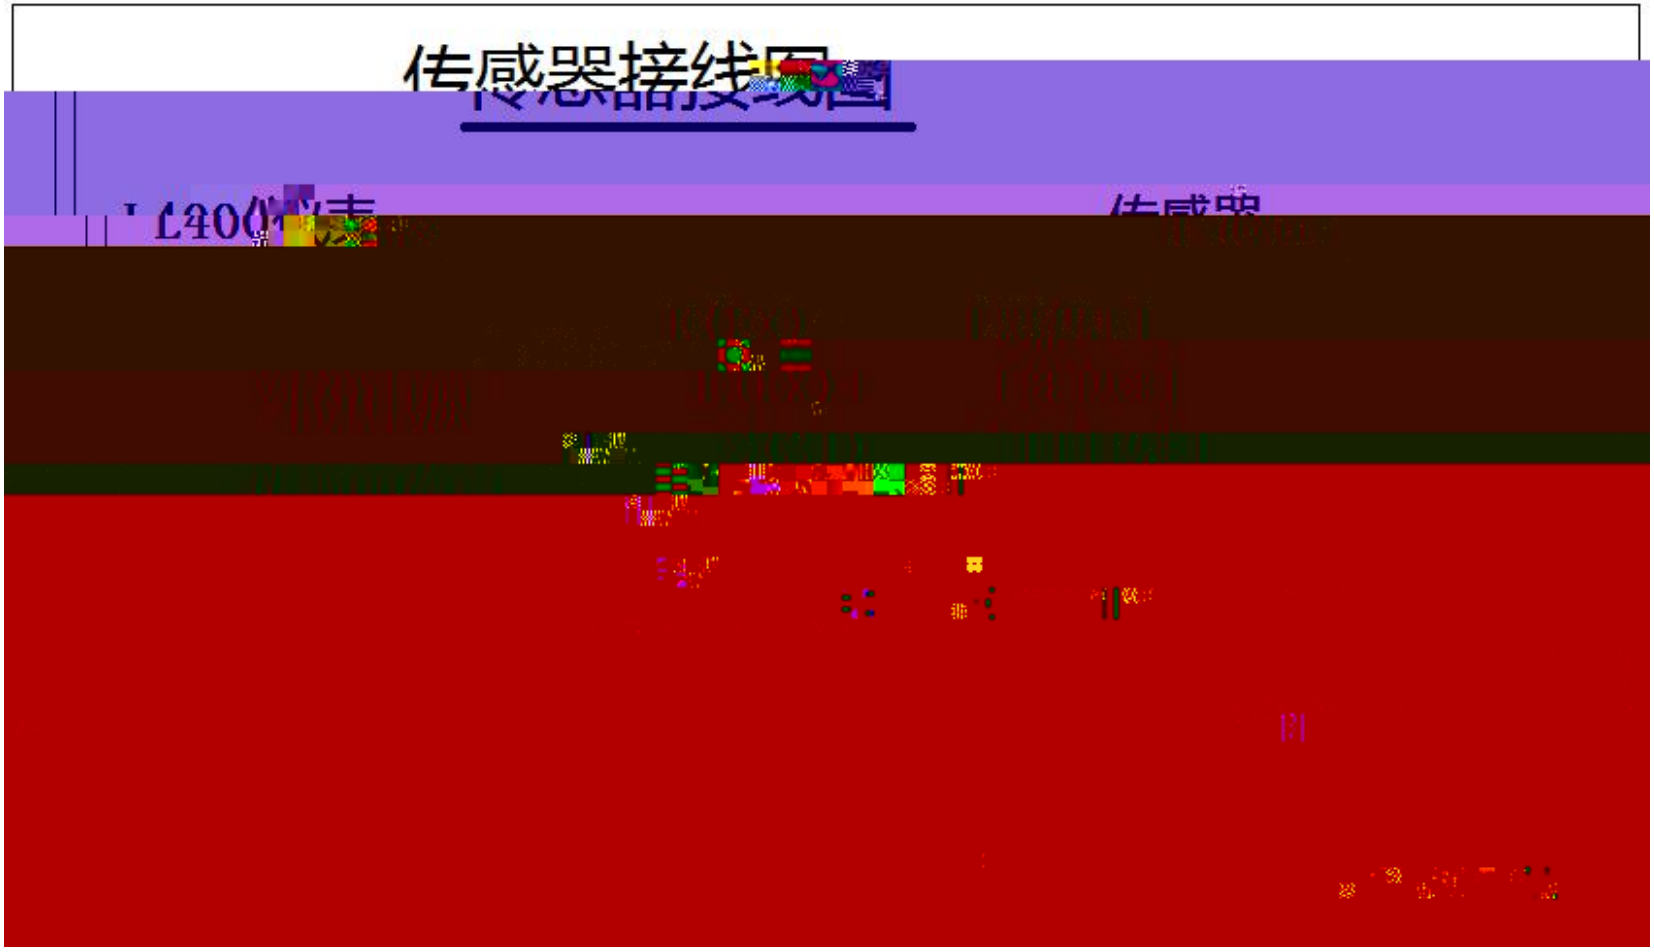

传感器接线图

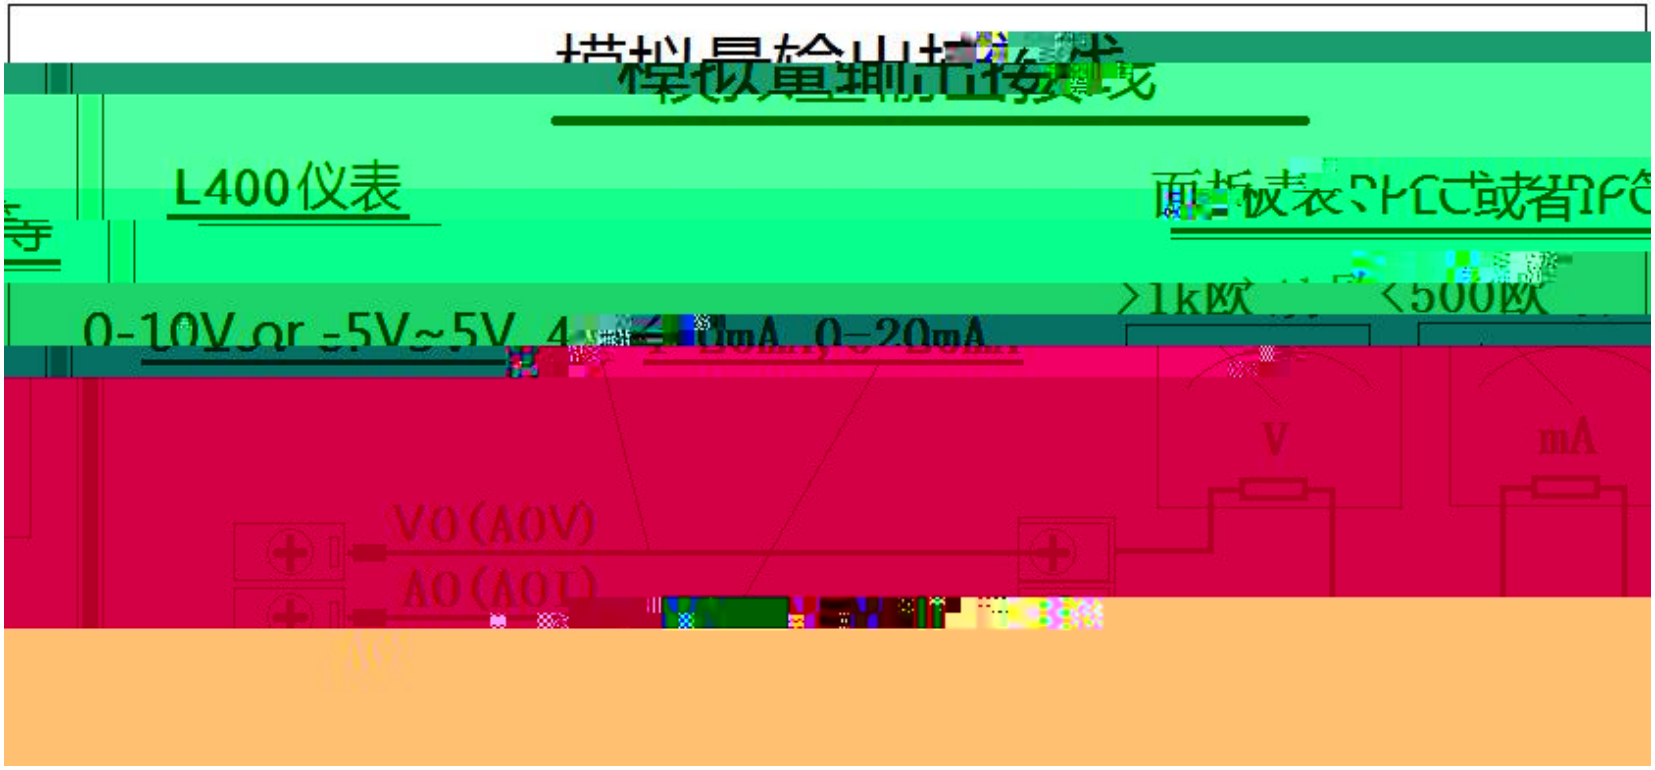
L400仪表
0-10V or -5V~5V
V
mA
V0 (AOV)
A0 (AOI)



L400仪表
开关量输入口接线图
PLC或者IPC等
机械节点
I2
I1
GC
开关量输出接PLC

4.

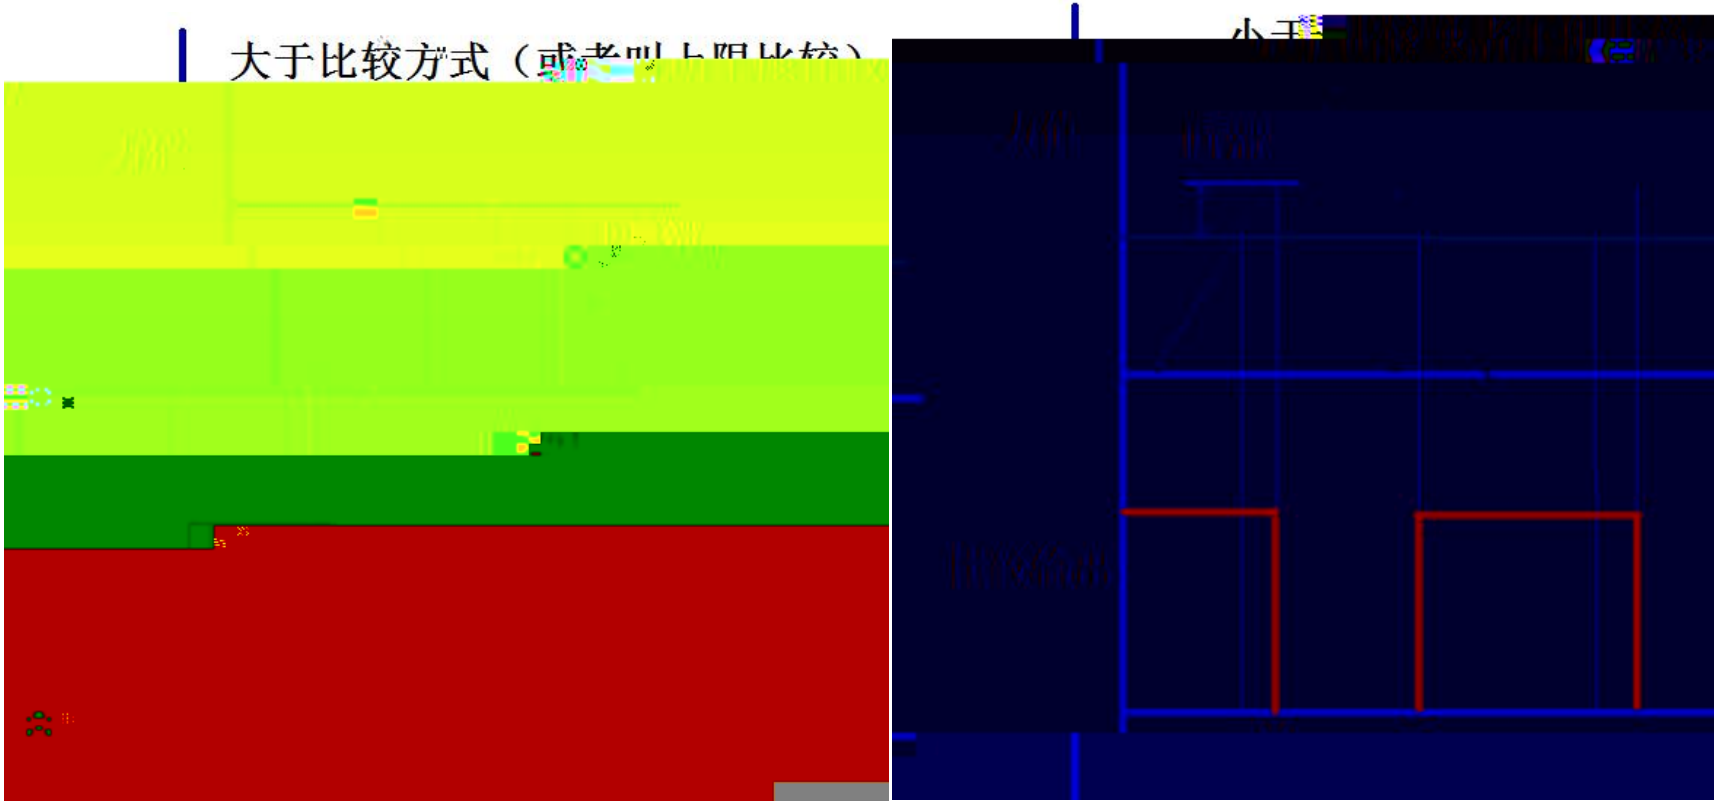

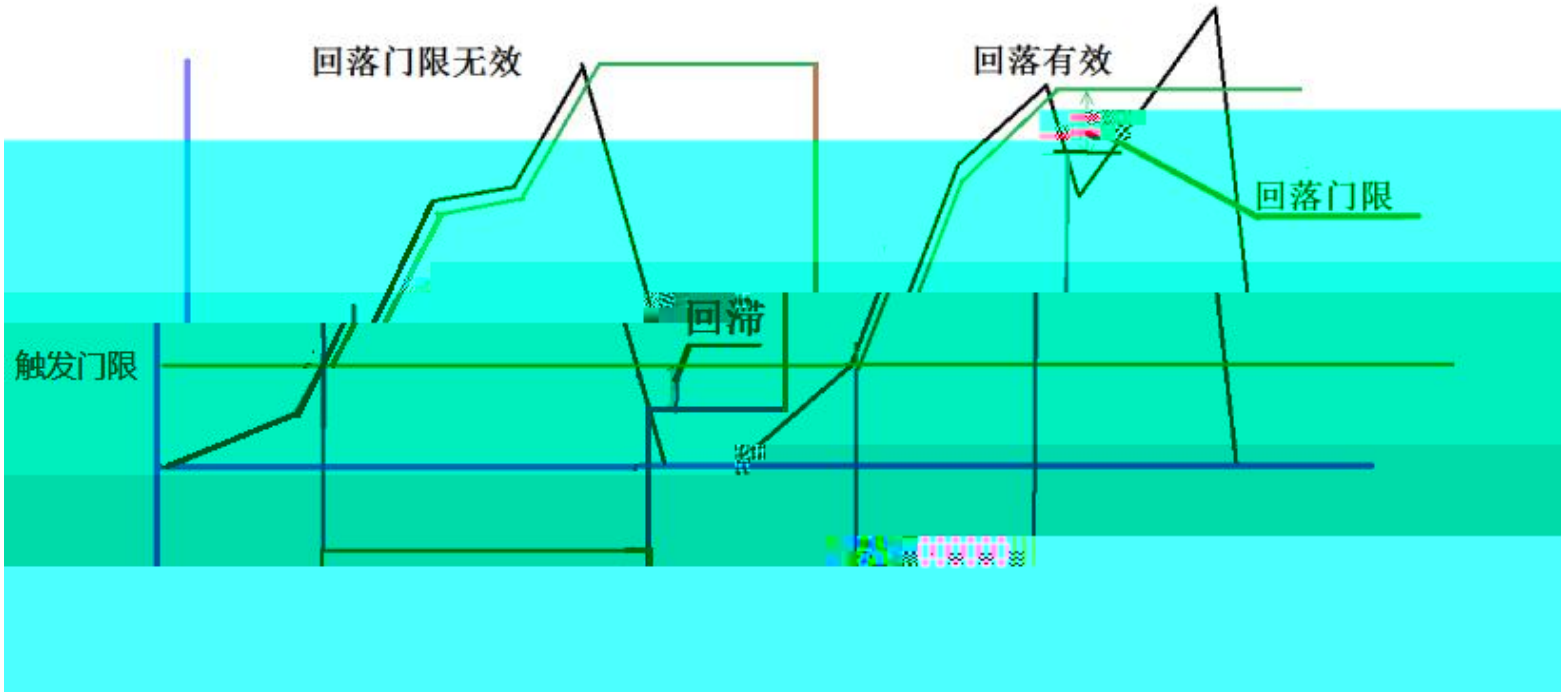

回落门限无效
回落有效
回落门限
回滞
触发门限


5.

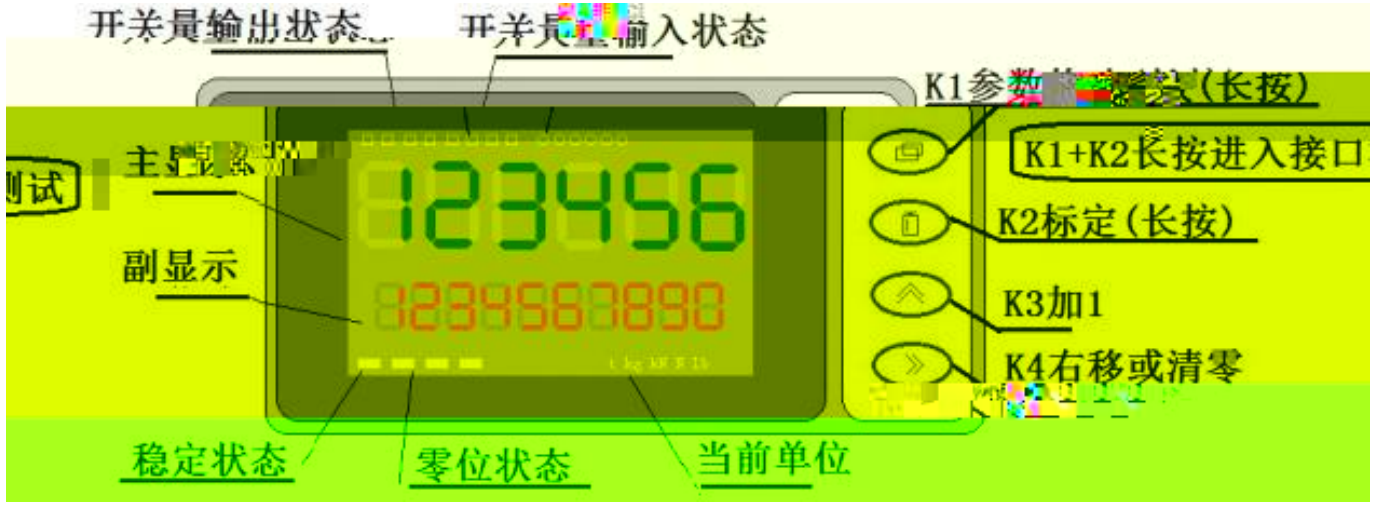

开关量输出状态
开关量输入状态
K1参数
(长按)
K1+K2长按进入接口
测试
主显示
123456
副显示
1234567890
K2标定(长按)
K3加1
K4右移或清零
稳定状态
零位状态
当前单位

待机画面

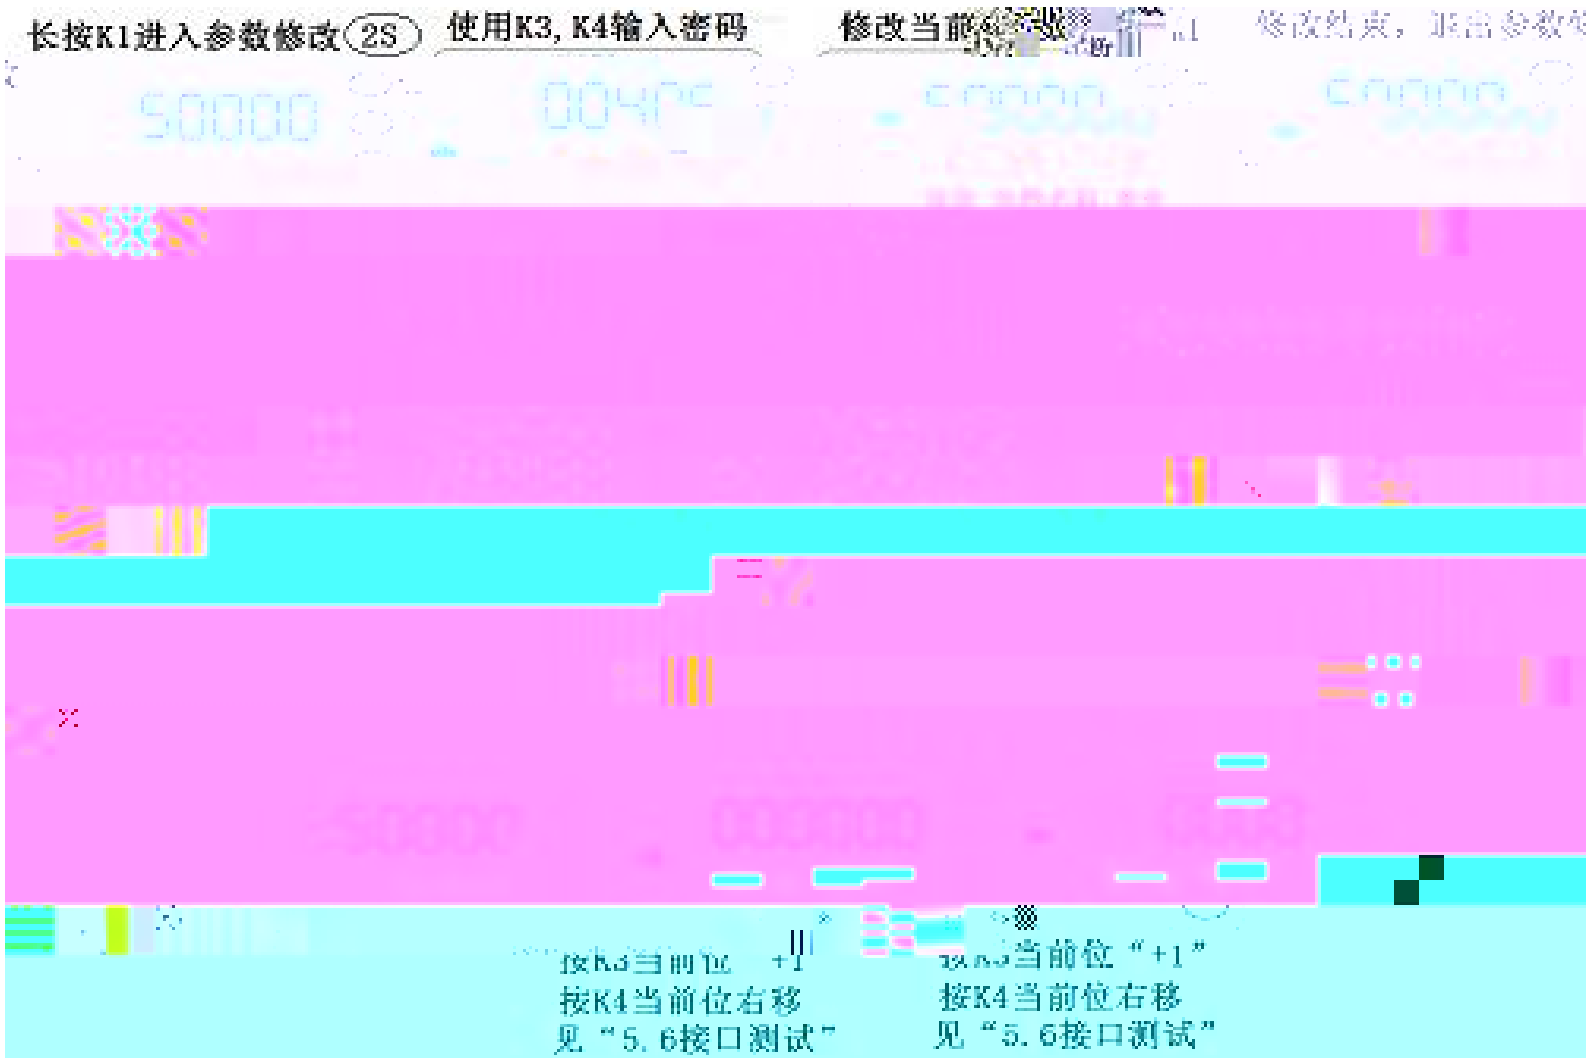



长按K1进入参数修改(2S)
使用K3,K4输入密码
修改当前
修改结束，退出参数
按K3当前位 +1
按K4当前位右移
见“5.6接口测试”
当前位“+1”
按K4当前位右移
见“5.6接口测试”

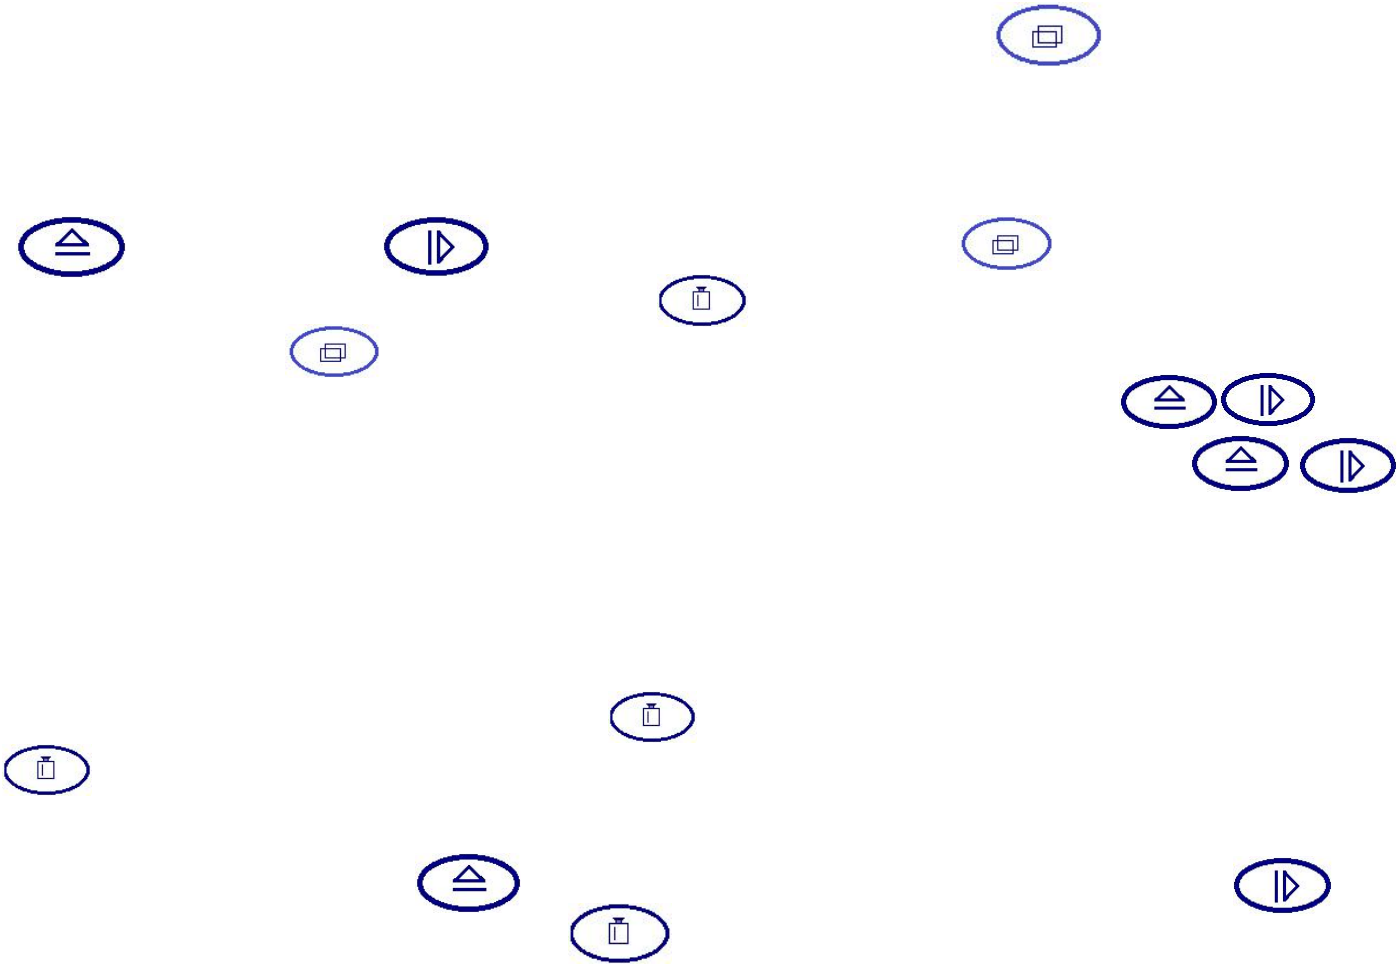


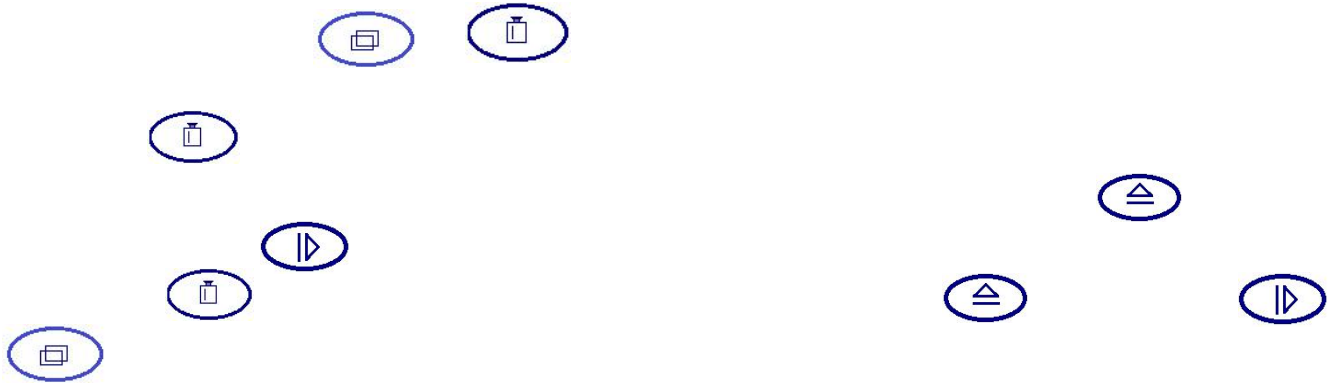

6.


CRC校验码
03为读数据命令
模块地址（机码）

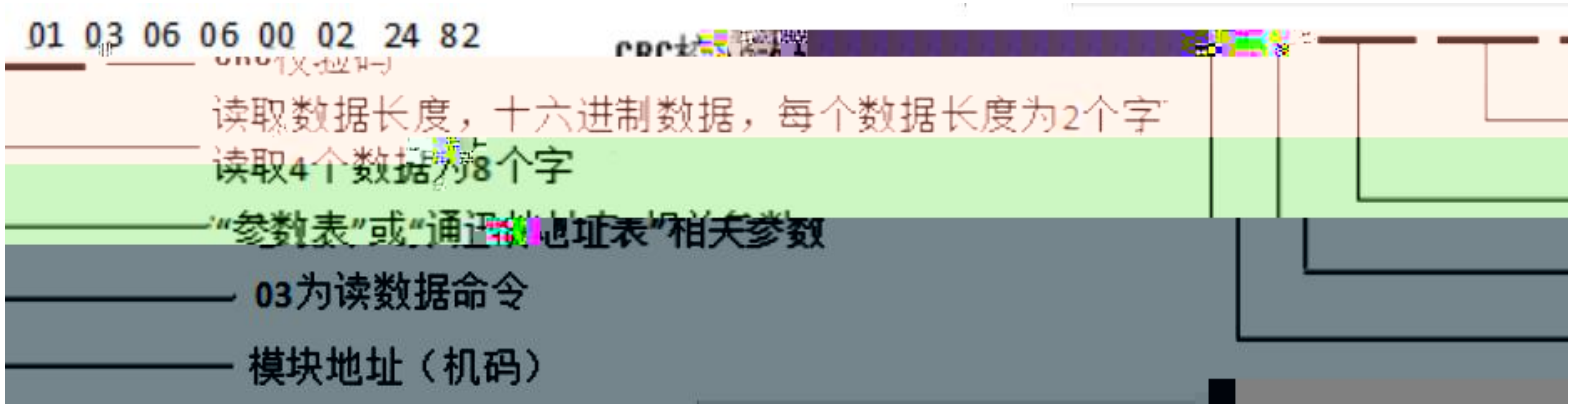
01 03 06 06 00 02 24 82
读取数据长度，十六进制数据，每个数据长度为2个字
03为读数据命令
模块地址（机码）

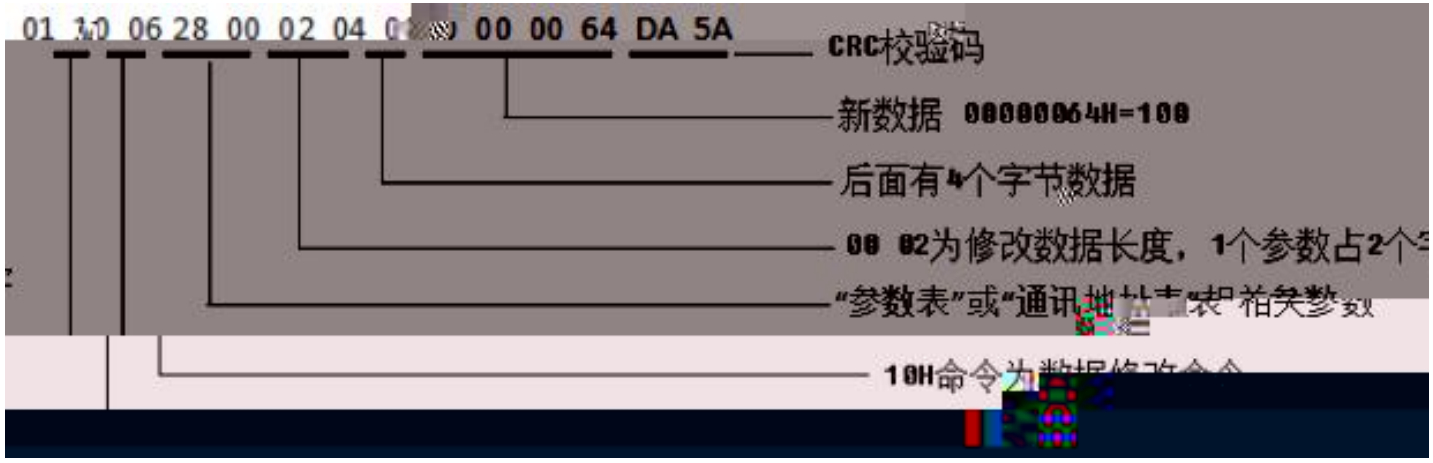
01 10 06 28 00 02 04 00 00 00 64 DA 5A
CRC校验码
新数据 00000064H=100
后面有4个字节数据
00 02为修改数据长度，1个参数占2个
“参数表”或“通讯地址表”相关参数
10H命令为数据修改命令

7.

	SP1				
	SP2				
	SP3				
					
	HYS				
	n.-CP				
	u-St				
	u-du.				

	n-Ch.				
	u-cE				
	u-Sb				
	t-Sb				
	u-tr				
	FiLt				
	t-AL				
	t-AE				
	n.-cE				

	PAr1			
	bPS1			
	id1			
	tSd1			
	EF ir			
	ctrO			
	t.n			
	SEnS			
				
	HAd0			

	F.1			
	G2			
	F.2			
	G3			
	F.3			
	G4			
	F.4			
	G5			
	F.5			

