LZ-803



▣

⚠


▣




	a mm	b mm	c mm	d mm	e mm	f mm	g mm
16	160	80	10	115	75	152.-1	76.-1
96	96	96	12	100	91	92.-0.5	92.-0.5
96	96	48	12	100	43	92.-0.5	45.-0.5
72	72	72	12	100	67	68.-0.5	68.-0.5

▣


160 80

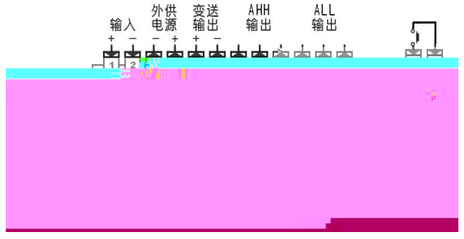


96 96

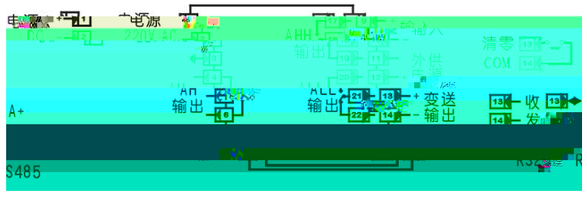




96 48

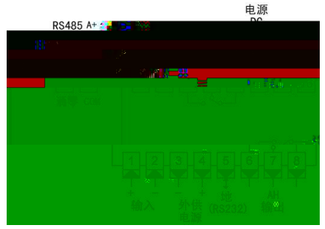

72 72

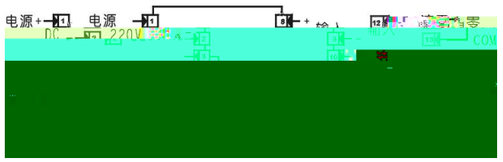


▣

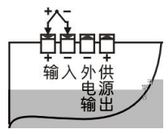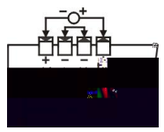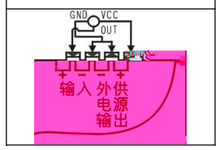1	2 mV	3 2
		
4 3		
		

▣

1 96 96

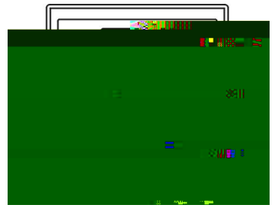

		2 2
		fbc=on
		fbc=on

2

oA	oA		10H	0~9999
AL01	ALo1	1	11H	1
AL02	ALo2	2	12H	1
AL03	ALo3	3	13H	1
AL04	ALo4	4	14H	1
HYA1	HYA1	1	19H	0~8000
HYA2	HYA2	2	1AH	0~8000
HYA3	HYA3	3	1BH	0~8000
HYA4	HYA4	4	1CH	0~8000
cYt	cYt		1FH	0 ~ 20

c1	c1	1	20H	-1999~9999
b1	b1	1	21H	-1999~9999
c2	c2	2	22H	-1999~9999
b2	b2	2	23H	-1999~9999
c3	c3	3	24H	-1999~9999
b3	b3	3	25H	-1999~9999
c4	c4	4	26H	-1999~9999
b4	b4	4	27H	-1999~9999
c5	c5	5	28H	-1999~9999
b5	b5	5	29H	-1999~9999
c6	c6	6	2AH	-1999~9999
b6	b6	6	2BH	-1999~9999
c7	c7	7	2CH	-1999~9999
b7	b7	7	2DH	-1999~9999
c8	c8	8	2EH	-1999~9999
b8	b8	8	2FH	-1999~9999

incH	incH		30H	0 ~ 7
in-d	in-d		31H	2
u-r	u-r		32H	-1999~9999
F-r	F-r		33H	-1999~9999
in-A	in-A		34H	-1999~9999
Fi	Fi		35H	0.500~1.500
FLtr	FLtr		36H	1 ~ 20
c-b	c-b		37H	3
Zror	Zror		38H	0 ~ 9999
Zrot	Zrot		39H	0 ~ 6
At	At		3AH	1~60
bout	bout		3CH	-1999~9999
HL	HL		3DH	0 ~6
Fbc	Fbc		3EH	3
Fbao	Fbao	1	3FH	0 ~ 3

Add	Add	40H	0 ~ 99
bAud	bAud	41H	4
ctd	ctd	44H	3
ctA	ctA		

At At

At

At

HL HL 2

0~6 Au AH AL AHH ALL

2

Zror Zror 0

Zrot Zrot

0-6 0

3

▼ Zrot

Zrot

3

Fbc Fbc

oFF

on

FbAo Fbc

0 1

1 MOD 1

2 MOD 1

3 MOD 1

MOD 1

1

Fbc=on 2

◀

Fbc =oFF FbAo HL 0~4

4 8

○

c-b c-b

c1~c8


b1~b8

c-b OFF

c1~c8 b1~b8

c-b ON c1~c8 b1~

b8

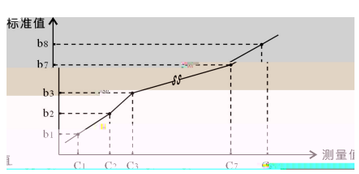

C1

C8

5

4

3

AH AL AHH ALL 1 4

ALo1~ALo4 4

HYA1~HYA4 4

2

Au Av

cYt cYt

0~20 0

5 ALo1~ALo4

---H

---L

-PAH Au

-PAL Au

--PA Au

ctd ON

6

3

oP op

4-20 4mA -20mA 1 V -5V

0-10 0mA -10mA

0-20 0mA -20mA 0 V -5V 0 V -10V

bA-L bA-L

bA-H bA-H

ctA ON

7

4

Add Add 0-99 1

bAud bAud

2400 4800 9600 19.20k 4